製品仕様書/Product Specification	No.	IS-11501-0	001	来歴	7
表面 上 M 自 / I Tou de l'opeome autoir	頁/Page		1/9		
標題: 11501 シリーズ 0.5mm ピッチ FPC/FFC コネクタ (NON-ZIF)	制定年月日/ISSU	JUED DATE	20	013 - 10	- 8
SUBJECT: Series 11501 0.5mm Pitch FPC/FFC Connector(NON-ZIF)	改訂年月日/REV	ISED DATE	20	20 - 9	- 17

1. 適用範囲

本仕様書は、イリソ電子工業株式会社製 11501 シリーズ 0.5mm ピッチ FPC/FFC コネクタに関する仕様及び 性能上の必要事項について規定する。

2. 構造及び寸法

構造、寸法、主要部品の材質、表面処理等は添付図による。 適用ソケット: IMSA-11501S-**A/B/C/D-GFN1

3. 定格

(1)最大定格電圧

50V (AC, DC)

(2)最大定格電流 (3)使用温度範囲

0.5A −40∼+105°C

(通電による温度上昇含む)

4. 試験環境

特に規定のある場合を除き、性能試験は、下記の試験条件の もとで行う。

常温 15~35℃

常湿 25~85% (相対湿度)

5. 性能

5-1. 電気的性能

Scope

This product specification is applied to IRISO ELECTRONICS CO., LTD. Series 11501 0.5mm Pitch FPC/FFC Connector.

2. Configuration, dimensions and materials

See the product drawing attached.

Applied for socket: IMSA-11501S-**A/B/C/D-GFN1

3. Rating

- (1) Maximum rating voltage: 50 V (AC, DC)
- (2) Maximum rating current: 0.5A
- (3) Temperature range : $-40 \sim +105^{\circ}$ C

(Rise in heat is included)

4. Performances

All performance tests, unless otherwise specified, are taken under following environmental conditions.

Ambient temperature: 15~35°C Ambient humidity: 25~85%RH

5. Performance

5-1.Electrical performance

	項目/Item	条件/Test condition	規格/Specification
1	接触抵抗	短絡電流 1mA、最大開放電圧 20mV、周波数 1kHz のローレベル	初期值:40mΩ以下
	Contact resistance	抵抗計にて測定する。	各試験後:80mΩ以下
		It shall be measured by the dry electric circuit specified as follows:	Initial: 40m Ω or below
		1mA, 20mV, 1kHz frequency.	After each test : $80 \mathbf{m} \Omega$ or below.
2	耐電圧	隣接する極間に AC250V を1分間印加する。	絶縁破壊等異常のない事。
	Dielectric	AC 250V shall be applied for one minute to between next terminals.	Should not have any changes.
	withstanding		
	voltage		
3	絶縁抵抗	隣接する極間に DC500V を印加する。	初期値:50MΩ以上
	Insulation	DC 500V shall be applied to between next terminals.	耐湿試験後: $50M\Omega$ 以上
	resistance	Y	Initial: $50M\Omega$ or more
			After humidity test: $50M\Omega$ or more
4	外観	目視	有害となる割れ、剥がれ、ガタ変形、
	Appearance	Visual	変色のない事。
			Should not have any flaw, scratch,
		7	discoloration, and crushed.

5-2. 機械的特性

5-2. Functional Performance

	0 2. papa.3131	D III WINDING I	
	項目/Item	条件/Test condition	規格/Specification
1	端子の保持力	端子に25mm/分の速度で加重を加え、端子がハウジングより	1.0N以上
	Contact retention	抜け始めたときの荷重を測定する。	1.0N or more
	force	The contact shall be pulled at the speed of 25mm per minute and	
		measured the force when the contact begins to remove from the	
		housing.	
2	挿抜耐久性	FFCを20回繰返し挿抜を行ない接触抵抗を測定する。	80mΩ以下
	Insertion	The FFC shall be mated and unmated 20 times and measured	$80 \mathrm{m}\Omega$ or below
	/Extraction	the contact resistance.	
	endurance		
3	衝擊試験	FFCを嵌合した状態にて治具に取り付け、加速度 980m/s²、	試験中1μs以上の瞬断の無き事。
Ì	Shock test	衝撃作用時間 6ms を X,Y,Z,方向の 6 面に各10回加え、試験中の	80mΩ以下
1		瞬断の有無の確認、試験後の接触抵抗の測定及び外観観察する。	外観:異常なきこと
		The connector and FFC mated are installed in the machine. They are	Discontinuity : 1μ s or less
		applied pulses 10 times to each 6 faces of 3 mutually perpendicular	$80 \mathrm{m}\Omega$ or below
		directions(X,Y,Z); under conditions as specified; acceleration of	Should not have any damages.
		980m/s ² and shock pulses for a duration of 6ms. It shall be tested the	
		discontinuity of the contact current during the test and measured the	
		contact resistance and observed its appearance after the test.	

No.	IS-11501-001	来歷	7	頁	2/9

			I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
	項目/Item	条件/Test condition	規格/Specification
4	振動試験	FFC を嵌合した状態にて、振動周波数 10~500~10Hz、掃引時間	試験中1μg以上の瞬断の無き事。
	Vibration test	$\mid 12$ 分、振幅 1.5 mm、又は加速度 98 m/ s^2 のいずれか小さい方にて X 軸	80mΩ以下
		方向に4時間、YZ 軸方向に各2時間計8時間の振動を加える。試験中、	外観:異常なきこと
		瞬断の有無の確認、試験後の接触抵抗の測定及び外観観察をする。	Discontinuity : 1μ s or less
		The connector and FFC mated is vibrated in the frequency range of	
		$10\sim500\sim10$ Hz/12min and in the constant vibration amplitude	Should not have any damages.
		1.5mm or the acceleration of 98m/s ² . The amplitude or the	
		acceleration above shall be chosen either one under which the	
		connectors is loaded more slightly. And this motion is applied for	
		period of 4hours in one of 3 mutually perpendicular directions	
		(X-axis), and 2hours in other two of them (Y and Z-axis). It shall be	
ŀ		tested the discontinuity of the contact current during the test and	/
		measured the contact resistance and observed its appearance after	
5	PRO HEHL-L	the test.	#14 0 00FN#F DIT
o	FFC 挿抜力	コネクタと FFC を 25mm/分の速度で挿入を行い、この時の荷重を測	
	FFC Insertion	定する。(初回)	Insertion force: 0.625N/ckt or below
	/Extraction force	The connector and FFC shall be mated at the speed of 25mm per	
		minute and measured the force of insertion. (First time)	
6	FFC 保持力	FFCに25mm/分の速度で加重を加え、FFCがハウジングより	0.29N/極 以上
	FFC	抜け始めたときの荷重を測定する。	0.29N/ckt or more
	retention force	The FFC shall be pulled at the speed of 25mm per minute and	
		measured the force when the FFC begins to remove from the	7
		housing.	/

5-3. 環境特性 5-3.Environmental performance

	<u>5 - 3.環境特性</u>	<u>5-3.Environmental perform</u>	nance
	項目/Item	条件/Test condition	規格/Specification
1	耐熱性	FFC を嵌合した状態にて温度 105±2℃の恒温槽に 96 時間放置し、	80mΩ以下
	Heat resistance	試験後接触抵抗測定及び外観観察を行う。	外観:異常なきこと
		The connector and FFC mated is exposed in the heat chamber	$80 \mathrm{m}\Omega$ or below
	•	105±2°C for 96 hours. It shall be measured the contact resistance	Should not have any damages.
		and observed its appearance after the test.	
2	耐寒性	FFC を嵌合した状態にて温度-40±2℃の低温槽に 96 時間放置し、	80mΩ以下
	Chilly resistance	試験後接触抵抗測定及び外観観察を行う。	外観:異常なきこと
		The connector and FFC mated is exposed in the chilly chamber	$80 \mathrm{m}\Omega$ or below
		-40±2°C for 96 hours. It shall be measured the contact resistance	Should not have any damages.
		and observed its appearance after the test.	
3	耐湿性	FFC を嵌合した状態にて温度 60±2℃、相対湿度 95%の恒温	80mΩ以下
	Humidity	恒湿槽に96時間放置し、試験後接触抵抗測定及び外観観察を行う。	外観:異常なきこと
		The connector and FFC mated is exposed in the heat chamber	$80 \mathrm{m}\Omega$ or below
		$60\pm2^{\circ}$ C, 95%RH for 96 hours. It shall be measured the	Should not have any damages.
		contact resistance and observed its appearance after the test.	
4	H ₂ S ガス試験	FFC を嵌合した状態にて、温度 40±2℃、相対湿度 75%、濃度	80mΩ以下
	H ₂ S gas test	3±1ppm の雰囲気中に96 時間放置し、試験後接触抵抗を測定する。	外観:異常なきこと
		The connector and FFC mated is exposed in the H2S gas	$80 \mathrm{m}\Omega$ or below
		chamber $40\pm2^{\circ}$ C, 75% RH 3 ± 1 ppm for 96 hours.	Should not have any damages.
		It shall be measured the contact resistance after the test.	
5	SO ₂ ガス試験	FFC を嵌合した状態にて、温度 40±2℃、相対湿度 75%、濃度	80mΩ以下
	SO ₂ gas test	10±3ppm の雰囲気中に96時間放置し、試験後接触抵抗を測定する。	外観:異常なきこと
		The connector and FFC mated is exposed in the SO ₂	$80 \mathrm{m}\Omega$ or below
		gas chamber $40\pm2^{\circ}$ C, 75% RH 10 ± 3 ppm for 96 hours.	Should not have any damages.
		It shall be measured the contact resistance after the test.	
6	塩水噴霧試験	FFC を嵌合した状態にて、温度 35±2℃、濃度 5±1%の	80mΩ以下
	Salt spray test	塩水噴霧中に48時間放置し、試験後接触抵抗を測定する。	外観:異常なきこと
		The connector and FFC mated is exposed in the salt	$80 \mathrm{m}\Omega$ or below
		spray chamber $35\pm2^{\circ}$ C, $5\pm1\%$ salt density for 48 hours.	Should not have any damages.
-		It shall be measured the contact resistance after the test.	

	- All Anna Carlotte Company				
No.	IS-11501-001	来歴	7	頁	3/9

	項目/Item	条件/Test condition	規格/Specification
7	冷熱衝擊試験	FFC を嵌合した状態にて下図の温度条件を 1 サイクルとして	80mΩ以下
	Thermal shock test	10 サイクル実施し、試験後接触抵抗測定及び外観観察を行う。	外観:異常なきこと
		The connector and FFC mated is exposed 10 cycles under the	$80 \mathrm{m}\Omega$ or below
		following temperature conditions. It shall be measured the contact	Should not have any damages.
		resistance and observed its appearance after the test.	
		+85±2°C	
		← 30min →	
		常温 Ambient → no win →	
		temperature 30min -55±3°C	
		1 cycle	
		Tcycle	
8	温湿度	FFC を嵌合した状態にて下図の温度条件を 1 サイクルとして	80mΩ以下
	サイクル試験	10 サイクル実施し、試験後接触抵抗測定及び外観観察を行う。	外観:異常なきこと
	Humidity	The connector and FFC mated is exposed 10 cycles under the	$80 \mathrm{m}\Omega$ or below
	resistance	following temperature conditions. It shall be measured the contact	Should not have any damages.
		resistance and observed its appearance after the test.	
		+80±2°C	
		95%RH	
		-20±3°C	
			<i>,</i>
		\leftarrow 2h \rightarrow \leftarrow 2h \rightarrow \leftarrow 2h \rightarrow	
		1cvcle	

5 -	- 4	その他の性能

5-4 Other specification			

	5-4. その他の性	能 <u>5-4.Other specification</u>	<u>!</u>
	項目/Item	条件/Test condition	規格/Specification
1	半田付け性	コネクタの半田付け部をフラックスに浸漬した後、245±5℃の Sn-Ag-Cu 系	浸した面積の95%以上に半田が
	Solderability	の鉛フリー半田槽に3±0.5 秒浸す。	むらなく付着する事。
		The terminal of connector shall be put into the flux and dipped into	Solder shall cover 95% or more
		Pb free solder bath (Type of Sn-Ag-Cu) 245 ± 5 °C, 3 ± 0.5 s.	of the area that is dipped into the
L.			solder bath.
2	半田耐熱性	下記条件にて、半田耐熱試験を行う。	実使用上、問題無き事。
	Soldering heat test	The connector shall be tested resistance to soldering heat under	Should not have any problems.
		the following conditions.	
		条件①: リフローの場合 (2回) /In case of reflow (2 times)	
1		250°CMAX.(t°/温度)、10sMAX.	
		(Peak temperature)	
		30~60s ≥ 230°CMIN.	
		(予熱 150~180℃)	
		(pre-heat: from 150 to 180°C)	
		温度は製品上面の温度とする。	
		The temperature shall be measured on the surface of the product.	
		(2)手半田 の場合/In case of manual soldering.	
1		半田鏝温度 / temperature :350±5℃	
		浸漬時間 / time : 3±0.5s	
		但し、ピンに異常加圧無き事。	
<u></u>	Appelled to the same	/However, excessive pressure shall not be applied to the terminal.	
3	温度上昇試験	最大許容電流を通電し、熱電対法にてコネクタの温度上昇を測定する。	温度上昇:30℃以下
	Rise of	The connector shall be operated in the maximum rise of current and	Rise of temperature: 30°C or below
	temperature test	measured rise of the temperature at contact point.	

6. その他

- ・改良等によりひけ逃げを追加する事がありますので、 ご了承願います。
- ・和文と英文の内容に差異が生じた場合には、和文の内容を 優先致します。
- ・本製品は、錫系のめっきを施しておりますので、ウィスカーが 発生する可能性がございます。その為、ウィスカー発生に対する 保証は困難であり、御社にて御判断の上御使用をお願いします。

7. 故障率

MIL-HDBK-217D,2-11,2 プリント配線板コネクタに基づいて 算出を行う。(単位:FIT)

6. Others

Please acknowledge adding shape to lose $\sinh k$ by the improvement etc.

When difference is found between Japanese Specifications and English Specifications, priority shall be given to Japanese.

This product utilizes lead-free tin plating. Any product with lead-free tin plating is susceptible to tin whisker. Iriso provides no assurances against the growth of tin whisker even under normal operating conditions. Customers assume all responsibility for any product failures due solely to the growth of tin whiskers.

7. Failure rate

Failure rate shall be calculated as MIL-HDBK-217D,2-11,2 (Unit: FIT)

極数/ckt	故障率/Failure rate
8	1.17
10	1.31
15	1.66
20	2.03
25	2.42
30	2.84
35	3.28
40	3.76
45	4.27
50	4.82
55	5.40
60	6.03

8. 製品の保管期間

納入日より1年とする。

9. 保管条件

温度 $-10\sim+40$ °C、湿度75%RH以下の相対湿度で保管してください。

8. Term of a guarantee

1 year from delivery date.

9. Storage condition

Shall be storage in the house at $-10 \sim +40^{\circ}$ C,75%RH MAX.

6


FPC/FFC 用コネクタ

Connector for FPC/FFC

取り扱い説明書 Manual

適用製品:11501 シリーズ

Application product: series 11501

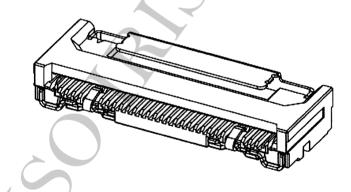

操作方法 / Operation method 使用上の注意点 / Notes on use FPC/FFC 挿入方法 FPC/FFC insertion 1) FPC/FFC は導体面を下にして挿入してください。 その際 FPC/FFC はコネクタに対し垂直に挿入口へ奥に 突き当たるまでしっかり挿入してください。 Fully insert the FPC/FFC parallel to mounting surface, with the exposed conductive traces facing down. 導体面/Conductor side FFC/FPC を斜めに挿入したり、こじって挿入しますと、半嵌合や、接点へのダメージの原因となり、接触不良等の不具合が発生する恐れがござい 2)FPC/FFC はコジらず、真直ぐ挿入してください。 Please insert FPC/FFC straight. The terminal transformation happens when FPC/FFC is diagonally inserted. And, the loose connection happens. **жангы реккиникиникиникинин реграм** 10° MAX 概略図(内部) 接点のダメージ

Fig.


Contact damage.

操作方法 / Operation method

FPC/FFC 抜去方法 FPC/FFC removal

1)上面の解除レバーの実装テール側を下がらなくなるまで 押し切った状態で、FFC/FPC を引き抜いてください。


While holding down until the mounting tail side of the release lever has come down, please pull out FFC / FPC

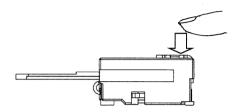

使用上の注意点 / Notes on use


解除レバーを押さずに FFC/FPC を引き抜きますと、コネクタもしくは FFC/FPC が破損する可能性がございます。これらの破損は、接触不良等の不具合を発生させる恐れがございます。

When you pull the FFC / FPC without pressing the release lever, connector or FFC / FPC will be damaged. These damages may cause the connector contact defective.

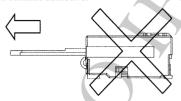


概略図 解除レバー操作無しでの引き抜き

Fig. Pull the FFC/FPC. without pressing the release lever.

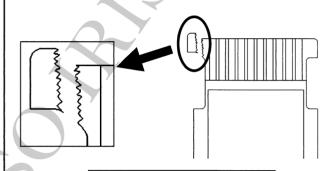

概略図 FFC/FPCの破損 Fig. FPC/FFC damage.

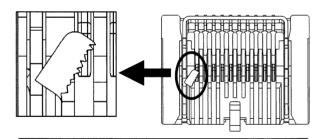

概略図 コネクタ破損や挿入不良

(FFC/FPC の削れカス残り)


Fig. Connector damage and poor insertion.

(Remain scraps of FFC/FPC in the connetor.)

解除レバーは軽い力で押し下がりますので、強い力を加えないでください。(10N以下)

Release lever is not pressed strongly.(10N MAX.)


解除レバーを後方(実装テール側)に引かないでください。 Do not pull the release lever rear side.(mounting tail side)

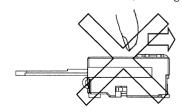

実装テール側 Mounting tail side

操作方法 / Operation method

2)FFC/FPC はコジらず、真直ぐ引き抜いてください。 Please pull out FPC/FFC straight.

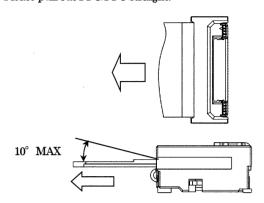


FPC/FFC 嵌合状態 FPC/FFC mating

1) FFC/FPC 嵌合状態で上方向に負荷が掛からないようにしてください。 The force of FFC / FPC is to not placed on the top.

一注意 / Caution—

補強板が基板面に対し水平になる様にお願いします。 The support plate is parallel to the PCB.

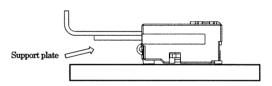

2) FFC/FPC を固定する場合、コネクタに引張方向、挿入方向、ピッチ 方向へ負荷が掛からないようにしてください。特に、上下方向への引張 や押上の負荷が掛からないように注意願います。

また、FFC/FPC は余裕をもった引き回しでの状態で固定をしてください。


Avoid applying forces in the insertion or pulling or pitch directions to the FPC/FPC. Especially, avoid pulling up and down on the FPC/FPC. When fixing FPC/FFC after FPC/FPC cabling, avoid pulling FPC/FFC, and route the FPC/FFC with slack.

3) FFC/FPC の引き回しがコネクタ上面に来ないようにしてください。 FFC/FPC is to avoid incurring the connector top.

使用上の注意点 / Notes on use


FFC/FPC に負荷を加えると、FFC/FPC の断線、破損の原因となります。 又、コネクタに負荷が加わり、接触不良等の不具合を発生させる恐れが あります。

Appling the force to the FFC/FPC may cause disconnection or damage to the FFC/FPC. The force to the connector may cause the connector contact defective.

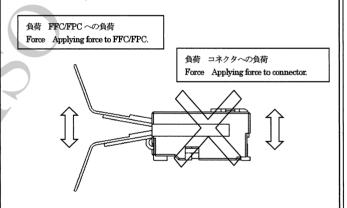

FFC/FPC の引き回しがコネクタ上面に来ると、解除レバー操作が困難になります。

Release lever operation becomes difficult.

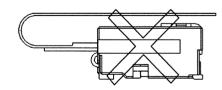

操作方法 / Operation method 使用上の注意点 / Notes on use その他 Others 1)コネクタ実装後、半田接合部が変色する場合がございますが 使用上問題ございません。 There is no problem in use though the solder joint part might discolor after mounting the connector. 2)モールド内に黒点が発生する場合がございますが、性能上 問題ございません。 There is no problem on the performance though the black spot might be generated in molding. 3)異種金属嵌合は、行わないでください。 Please do not do the different kind metal mating. 4)カード挿入口前に、カードの姿勢が変わるような部品を 配置しないでください。 Please do not arrange parts into which the posture of the card changes in the card insertion entrance front. 5)反転リフロー時に製品が落下する可能性がございますので テープ等で補強することを推奨致します。 Since a product may fall at the time of reversal reflow, I recommend reinforcing on a tape etc. 6)FFC/FPC を挿抜する際は、補強板を持って行ってください。 FFC / FPC to operate with a reinforcing plate. 7)活線挿抜は行わないでください。 Please do not hot-swap. 問題ございません。 There is a possibility that the surface of the lock lever may be scratched, but there is no functional problem.

制定•改訂記録

記事 毎月日 記事 通知書版 東部 照金 担当 0 2013/10/8 新規(STD)				No.	IS -11501-001		頁	0/8	
1 2015/3/26 No.変更 IS-11501A ⇒ IS-11501-001 / 取扱説明書、故障率追加 - 大シ メ 高根 2 2015/9/17 取説へ話練挿版子の追か。 - 大シ メ 高根 3 2015/8/4 小極追加(7.故障率)	記号	年月日	記事		通知書No.	承 認	照	查	担当
/ 取扱説明書、故障率追加	0	2013/10/8	新規(STD)			大熊			高根
2015/9/17 取説へ活線挿版不可追か。 — 大夕 / 高根 3 2015/8/4 小極追加(7.故障率)	1	2015/3/26	No.変更 IS-11501A ⇒ IS-11501-001				4		
3 2015/8/4 小極追加(7.故障率) よ2965 大名 メ 三浦 4 2018/11/10 取該へ解除ルバーを飲み引く事を禁止が延加 54208 大名 メ 高根 5 2018/5/8 取説 FRC/FR核防型ルバーを押している音を追か 180246 河北 メ 三浦 6 2020/1/9 取説 挿入絵の見直し 1927/8 松村 西小 濱田 / / / / / / / / / / / / / / / / / /		/ /	取扱説明書、故障率追加			九	×		高根
3 2015/8/4 小極追加(7.故障率) よ2965 大シ メ 三浦 4 2018/1/10 取該へ解除いて・を移入引く事を禁止的旨場か よ4208 大シ メ 高根 5 2018/5/8 取説 FR/FR(核防坂Dいでも押しての3首を追加 180246 河和 メ 三浦 6 2020/1/9 取説 挿入絵の見直し 1927/8 松舟 西小 濱田 /// // // // // // // // // // // // //	2	2015/4/17	取说《活粹辅技不可追加			1,2	X	7	高极
5 2018/5/8 取説 FRC/FR(核的知)い"- 生神しての3省を追か 180246 河北 メ 三浦 6 2020/1/9 取説 挿入絵の見直し 1927/8 松圻 西京 濱田 // /	3	2015/8/4			52965	13	X		三浦
5 2018/5/8 取説 FRC/FR(核的知)い"- 生神しての3省を追か 180246 河北 メ 三浦 6 2020/1/9 取説 挿入絵の見直し 1927/8 松圻 西京 濱田 // /	4	2018/1/10	取該入解除レバーを後ろへ引く事を禁止引起	Ž⊅p		12		(高极
	5	2018/5/8	取説 FPC/FFC技的法Dレハーも押しなり3首を追かり		180246	791a			三油
	6	2020/1/9	取說, 插入绘《見直し		192718	松圻	1	th	演田
	<u> </u>	/ /		,		,			
		/ /							
	<u> </u>	/ /						/	
	<u> </u>	/ /			<i>y</i>				
	<u> </u>	/ /		<u>y</u>			[
		/ /							
		/ /							
		/ /	22						
		/ /		/					
		/ /		/					
		/ /							
		/ /							
		/ /							
		/ /							
		/ /							
		/ /							
		/ /							
		/ /							
		///							
		/ /	/						
							[
		/ / /							
		/ / /							

制定・改訂記録

			No.	IS-11	501-001	頁	2/2
記号	年月日	記事		通知書No.	承 認	照査	担当
7	2020/9/17	その他の欄にロックレバーの注記を追加		201280	伊藤	國吉	瀬戸口
	/ /				_		
	/ /						
	/ /					/	
	/ /						
	/ /						
	/ /		· • • • • •				
	/ /						
	/ /						
	/ /						
	/ /						
	/ /		Y				
	/ /						
	/ /						
	/ /						
	/ /						
	/ /						
	/ /	Y					
	/ /	Y					
	/ /						
	/ /						
	/ /						
	/ /						
	/ /						
	/ /						
	/ /	Y					
	/ /						
	1 1			ļ			
. 4	1) /			ļ			
لط	1 1						